

8. MĚŘENÍ IMPEDANCÍ REZONANČNÍ METODOU

Pracovní úkol

1. Pomocí modelu Q-metru stanovte vzájemnou indukčnost cívek označených A a B.
2. Pro jedno z možných zapojení cívek A, B proměřte rezonanční křivku.
Naměřený průběh porovnejte graficky s teoretickým a vyhodnoťte míru útlumu, činitel jakosti a náhradní sériový odpór obvodu.
3. Na Q-metru BM 311 G změřte impedanci rezistoru, cívky a kondenzátoru.

Rezonanční frekvence RLC obvodu

Velikost impedance sériového nebo admitance paralelního zapojení indukčnosti L, kapacity C a odporu R jsme uvedli v návodu pro úlohu č.6 (viz vztahy (11) a (20)). Pro sériové řazení těchto prvků bude vztah mezi proudem I a napětím U udávat výraz

$$U = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} I \quad . \quad (1)$$

Pro paralelní obvod

$$I = \sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2} U \quad . \quad (2)$$

Udržujeme-li na sériovém obvodu konstantní napětí U, poteče obvodem maximální proud I_r při úhlové frekvenci ω_r , pro kterou platí

$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad . \quad (3)$$

Obdobně pro paralelní obvod bude platit, že při konstantním proudu protékajícím obvodem bude na prvcích obvodu maximální napětí U_r opět při úhlové frekvenci ω_r , vyhovující vztahu (3). Frekvenci $f_r = \omega_r / 2\pi$ nazýváme rezonanční frekvencí. V případě sériového obvodu dochází při frekvenci f_r k proudové rezonanci, v paralelním obvodu k napěťové rezonanci.

Redukovaná rezonanční křivka

Redukovanou rezonanční křivkou rozumíme závislost poměrné hodnoty proudu $I / I_r = y$ (pro sériový obvod) nebo napětí na obvodu $U / U_r = y$ (pro paralelní obvod) na rozladění $\omega / \omega_r = x$. Hodnoty I_r a U_r , k nimž vztahujeme proud a napětí jsou maximální hodnoty těchto veličin při rezonanci.

Ze vztahu (1) plyně pro sériový obvod

$$\frac{U}{R} = I_r , \quad (4)$$

ze vztahu (2) pro paralelní obvod

$$I = \frac{U_r}{R} . \quad (5)$$

Podělíme-li vztah (1) výrazem (4), dostaneme po jednoduché úpravě

$$y^2 = \frac{R^2 \frac{C}{L}}{R^2 \frac{C}{L} + \left(\omega \sqrt{LC} - \frac{1}{\omega \sqrt{LC}} \right)^2} \quad (6)$$


V posledním výrazu označíme

$$d = R \sqrt{\frac{C}{L}} \quad (7a)$$

$$a \quad x = \omega \sqrt{LC} = \frac{\omega}{\omega_r} . \quad (7b)$$

Vztah (6) pak můžeme převést na tvar

$$y^2 = \frac{d^2}{d^2 + \left(x - \frac{1}{x} \right)^2} , \quad (8)$$

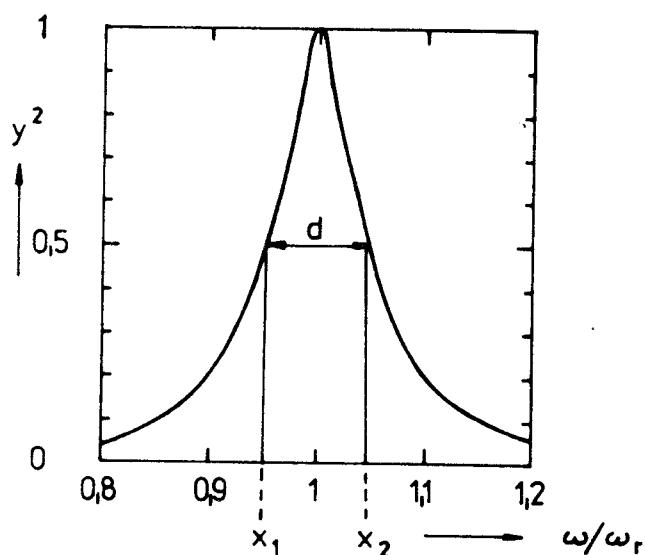

Obr. 1

který popisuje redukovanou rezonanční křivku. Obdobně bychom ze vztahu (2) došli k výrazu (8) pro paralelní obvod. Veličina d je v tomto případě rovna

$$d = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (9)$$

Pro $d = 0,1$ je redukovaná rezonanční křivka zakreslena na obr. 1.

Míra útlumu

Veličina d vystupující ve vztahu (8) se nazývá míra útlumu a charakterizuje šířku rezonanční křivky. Řešením rovnice (8) (pro $y^2 = 0,5$) se můžeme přesvědčit, že rozdíl poměrných frekvencí x_1 , x_2 , pro které je $y^2 = 0,5$ je roven

$$d = |x_1 - x_2| .$$

Stanovíme-li rezonanční frekvenci a míru útlumu, je možno ze vztahů (3) a (7a) nebo (9) určit velikost dvou ze tří prvků, jež tvoří rezonanční obvod. Velikost třetího musí být pochopitelně známa.

Změření míry útlumu však v praxi může narážet na určité obtíže. Ve frekvenčním oboru 10^5 až 10^8 Hz, ve kterém se rezonanční metoda nejčastěji používá, je typická hodnota míry útlumu obvodu sestaveného z cívky a kondenzátoru, řádově $d \sim 10^{-2}$. Chceme-li změřit míru útlumu s přesností na procenta, musí být přesnost nastavení a čtení frekvence řádově 0,01 % nebo lepší a stabilita generátoru řádu 10^{-5} . To je na hranici možností běžných generátorů. Kromě toho je tento postup zdlouhavý, neboť vyžaduje tři operace. Nastavit rezonanci a po odečtení hodnot proudu (napětí) a rezonanční frekvence nalézt hodnoty dvou frekvencí, při nichž je proud (napětí) rovno $1/\sqrt{2}$ - tému dílu hodnoty v rezonanci. Pro stanovení impedance se proto volí výhodnější postup, který popíšeme dále.

Činitel jakosti a ztrátový činitel obvodu

V návodech k úloze 7 jsme zavedli termíny - činitel jakosti Q cívky (vztah (3) úlohy 7) a ztrátový činitel $\tg \delta$ kondenzátoru (vztah (8) úlohy 7). Bezrozměrnými veličinami Q a $\tg \delta$ lze popsat vlastnosti RLC obvodu stejně dobře jako míru útlumu d . Všechny tyto veličiny charakterizují energetické ztráty v obvodu, nejpoužívanější je přitom termín činitel jakosti.

Ztráty energie v obvodu jsou především určeny vlastnostmi cívky (odporem vinutí, ztráty v jádře, vyzářená energie). Ztráty v kondenzátoru jsou běžně vůči ztrátám v cívce zanedbatelné. O této problematice jsme psali u úlohy 7. Schování reálné cívky lze přibližně vystihnout sériovým zapojením odporu R a indukčnosti L (viz obr.1 úlohy 7). Činitel jakosti cívky je pak určen vztahem (3) v úloze 7. Dosadíme-li do výrazu (7a) za kapacitu C ze vztahu (3), dostaneme

$$d = \frac{R}{\omega_r L} . \quad (10)$$

Srovnáme-li tento výraz se vztahem (3) úlohy 7 vidíme, že míra útlumu je rovna původní hodnotě činitele jakosti cívky o indukčnosti L , sériově řazené s odporem R . Platí tedy

$$Q = \frac{\omega_r L}{R} = \frac{1}{d} . \quad (11)$$

Odpor R je v tomto případě sériový náhradní odpor obvodu a činitel jakosti Q určuje formálně stejný výraz jako tangentu fázového posuvu φ , proudu a napětí sériového řazení odporu R a indukčnosti L . V rezonančním obvodu je při rezonanci fázový posuv samozřejmě roven nule $\varphi = 0$.

Při paralelním řazení cívky a kondenzátoru nahrazujeme ztráty v cívce a kondenzátoru ztrátami v paralelně řazeném odporu. Míra útlumu je v tomto případě určena vztahem (9). Dosadíme-li do (9) za indukčnost podle (3) dostaneme

$$d = \frac{1}{\omega_r R C} . \quad (12)$$

Srovnáme-li tento výraz se vztahem (8) úlohy 7, vidíme, že míra útlumu paralelního RLC obvodu je rovna ztrátovému činiteli paralelního zapojení náhradního odporu R a v obvodu zapojené kapacity C při rezonanční frekvenci ω_r $d = \operatorname{tg} \delta_{RC}$. Připomeňme však, při rezonanci ($\omega = \omega_r$) je fázový posuv mezi celkovým proudem a napětím na obvodu roven nule, takže $\delta = \pi / 2$.

činitel přepětí

Nyní přejdeme k popisu metody měření, která se nejběžněji používá v komerčně vyráběných přístrojích nazývaných Q-metry. I když rezonanční měření lze provést s oběma typy obvodů, realizují se převážně se sériovým obvodem. To umožnuje měření zjednodušit, i když za cenu zavedení určité systematické chyby metody.

Při měření se obvykle postupuje tak, že se při konstantní úhlové frekvenci ω a konstantním napětí nastavuje obvod do rezonance změnou kapacity kondenzátoru. Na kondenzátoru se měří napětí U_C , které určuje vztah

$$U_C = \frac{U}{\sqrt{R^2 C^2 \omega^2 + (L C \omega^2 - 1)^2}} . \quad (13)$$

Tento vztah plynne z (1), uvážíme-li, že $U_C = I / \omega C$.

Napětí U_C bude maximální, je-li splněna podmínka

$$\omega^2 = \frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2} = \omega_r^2 - \frac{\omega_r^2}{Q^2} . \quad (14)$$

Tuto podmínku získáme nalezením extrému funkce (13) za předpokladu, že $U = \text{konst.}$ Další úpravu provedeme s přihlédnutím ke vztahům (3) a (11).

Bude-li činitel jakosti Q dostatečně velký, prakticky postačí $Q > 10$, je možno položit $\omega = \omega_r$, aniž by výsledek měření byl tímto zanedbáním podstatně ovlivněn. Znamená to potom, že obvod nastavený do stavu, ve kterém je napětí U_C maximální, můžeme považovat za obvod v rezonanci. Frekvence ω , při které měříme vyhovuje vztahu (3) a z tohoto vztahu můžeme spočítat například zařazenou indukčnost, známe-li kapacitu.


Poměr maximálního napětí U_{Cm} na kondenzátoru k napětí U na obvodu se nazývá činitel přepětí Q_f . Zústaneme-li u předpokladu, že podmínce (14) pro dosažení maximálního napětí na kondenzátoru lze nahradit jednodušší podmíncou (3), plyne z (13) pro $\omega = \omega_r$

$$Q_f = \frac{U_{Cm}}{U} \doteq \frac{1}{R C \omega_r} = \frac{\omega_r L}{R} = Q . \quad (15)$$

U komerčních přístrojů je zaručena konstantnost napětí U na obvodu, a stupnicí voltmetu, jímž měříme napětí U_C lze ocejchovat přímo v hodnotách činitele jakosti.

Chybu metody, kterou zavádíme tím, že měříme místo činitele jakosti činitel přepětí, můžeme eliminovat zpracováním výsledků měření podle přesně platících vztahů (13) a (14). Pro běžná měření elektrotechnických součástek to však není nutné a při hodnotách $Q \sim 100$ a vyšších je to i zbytečné, neboť chyba metody je pak menší než vlastní chyba měřicího přístroje, která u Q-metrů činí nejméně 1 %.

Experimentální uspořádání

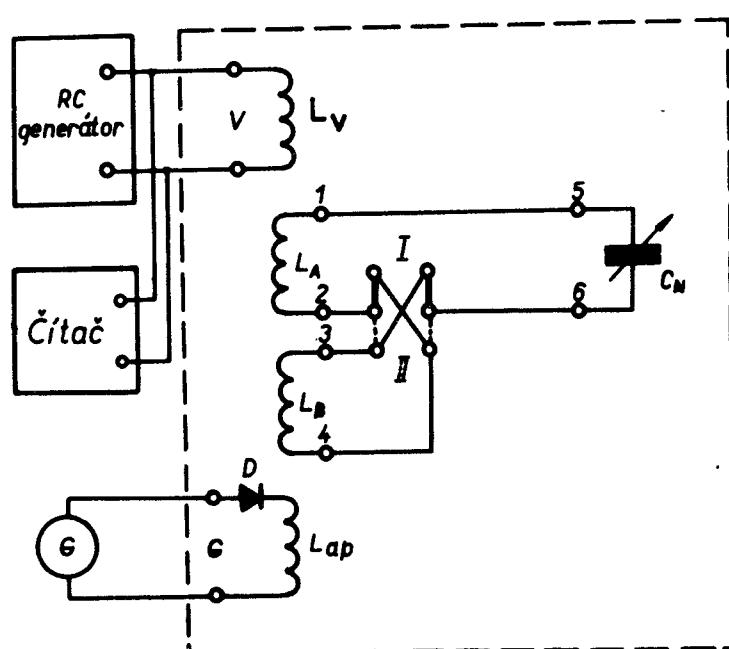

Obr. 2

Principiální schéma modelu Q-metru se kterým měříme první část úlohy, je zakresleno na obr. 2. Rezonanční obvod je tvořen v případě zakresleném na obrázku cívky L_A a L_B a kondenzátorem C_N . Toto zapojení slouží k měření vzájemné indukčnosti. Komutátorem můžeme měnit vzájemnou orientaci vinutí cívek. Kdybychom měřili indukčnost jedné z cívek, jsou svorky určené pro připojení druhé cívek zkratovány. V našem případě je generátor a měřicí

přístroj indikující rezonanci vásan indukčně cívками L_V a L_{ap} . Frekvenci generátoru měříme přesně čítačem. Cívka L_V je otočná a jejím vychýlením můžeme měnit vazbu mezi generátorem a rezonančním obvodem. Napětí indukované v cívce L_{ap} je úměrné proudu tekoucímu rezonančním obvodem. Toto napětí můžeme buď měřit přímo (např. milivoltmetrem BM 512), nebo po usměrnění galvanometrem připojeným na svorky G. Druhý případ je zakreslen na obr.2. Je třeba si uvědomit, že charakteristika diody není lineární. Snažíme se vybrat diodu s kvadratickou charakteristikou, pak je výchylka galvanometru přibližně úměrná čtverci proudu rezonančním obvodem. Měříme-li napětí na cívce L_{ap} milivoltmetrem, není dioda zapojena a údaj voltmetru je úměrný proudu v rezonančním obvodu.

Obvodem, se kterým měříte v praktiku, chceme modelovat činnost přístroje pro měření impedancí při vysokých frekvencích, takzvaného Q-metru. Komerční přístroj má stejné základní prvky jako náš model: generátor, rezonanční obvod, vazební obvody a indikátor. Jelikož indukční vazba je frekvenčně závislá, dává se přednost odporové vazbě mezi generátorem a rezonančním obvodem. S aparaturou zakreslenou na obr.2 lze měřit činitel jakosti z šírky rezonanční křivky, takzvanou rozlaďovací metodou. U komerčních přístrojů se převážně používá rychlejší metoda pro měření činitele jakosti pomocí stanovení činitela přepětí.

Měření vzájemné indukčnosti

Toto měření lze převést na měření indukčnosti. Zapojíme-li dvě cívky o indukčnostech L_A a L_B a vzájemné indukčnosti M do série, bude jejich celková indukčnost rovna

$$L_{1,2} = L_A + L_B \pm 2M . \quad (16)$$

Kladné nebo záporné znaménko platí pro souhlasný resp. nesouhlasný směr vinutí v cívkách. Zapojíme proto cívky tak, aby jejich vinutí mělo jednou souhlasný a podruhé nesouhlasný směr vinutí. Pro oba případy změříme celkovou indukčnost nalezením rezonanční frekvence a výpočtem podle vztahu (3). Získáme hodnoty L_1 a L_2 a z nich vypočteme vzájemnou indukčnost podle vztahu

$$M = \frac{L_1 - L_2}{4} . \quad (17)$$

Měření rezonanční křivky

Alespoň pro jedno zapojení cívek L_A a L_B proměříme celou rezonanční křivku. Po nalezení rezonanční frekvence odečteme maximální výchylku měřicího přístroje a pro předem zvolené výchylky odečítáme postupně na obou stranách od rezonance hodnoty frekvencí, které jim přísluší. Rezonanční křivku vynášíme vždy jako redukovanou. Před výnosem křivky je třeba uvážit, byla-li chyba měřicího přístroje úměrná proudu v rezonančním obvodu, nebo jeho kvadrátu. Ze

zakreslené křivky odečteme její šířku. Při kvadratickém výnosu určujeme šířku v poloviční výšce, při lineárním ve výšce $1/\sqrt{2}$. Vydelením nalezené šířky, odečtené v hertzech, rezonanční frekvenci, získáme míru útlumu. Pokud jsme vynášeli na vodorovnou osu relativní rozladění, udává šířka křivky přímo míru útlumu. Z nalezené míry útlumu vypočítáme podle vztahu (7a) ekvivalentní sériový odpor obvodu. Doporučená hodnota kapacity, při níž provádíme předchozí měření, je $C_N = 500 \text{ pF}$.

Měření impedance cívky

Následující měření provádíme s Q-metrem BM 311 G. Návod k obsluze tohoto přístroje najdete v druhé části této skript. Po uvedení přístroje do provozu připojíme měřenou cívku na svorky L_X a na vestavěném kondenzátoru nastavíme doporučenou hodnotu $C = 400 \text{ pF}$. Změnou frekvence nalezneme rezonanci. Z odečtené frekvence a činitele jakosti (přepětí) vypočítáme podle vztahů (3) a (15) indukčnost a ekvivalentní sériový odpor

$$L = \frac{1}{\omega^2 C}, \quad (18)$$

$$R_s = \frac{\omega L}{Q}. \quad (19)$$

Náhradní paralelní odpor bychom vypočítali z výrazu

$$R_p = Q \omega L. \quad (20)$$

Oba náhradní odpory R_s a R_p jsou kmitočtově závislé. Náhradní odpor charakterizuje nejen ohmické ztráty, ale i ztráty způsobené vyzařováním cívky, případně způsobené absorpcí energie v jádře.

Výsledek měření indukčnosti může ovlivnit vlastní kapacita cívky C_0 . Pokud není zanedbatelná, musíme ji přičíst ke kapacitě nastavené na kondenzátoru Q-metru a zahrnout ji tak do kapacity vystupující ve vzorci (18).

Velikost vlastní kapacity cívky můžeme zjistit následujícím postupem. Po připojení cívky na svorky L_X nastavíme na kondenzátoru Q-metru kapacitu $C_1 = 400 \text{ pF}$ a změnou kmitočtu vyhledáme rezonanční frekvenci f_1 . Po odečtení hodnoty f_1 zvýšíme frekvenci na dvojnásobek $f_2 = 2f_1$. Rezonanci nyní nastavíme změnou kapacity na hodnotu C_2 , kterou odečteme. Vlastní kapacitu C_0 vypočítáme ze vztahu

$$C_0 = \frac{C_1 - 4C_2}{3}. \quad (21)$$

Pro jednovrstvou cívku, kterou měříme v praktiku, je vlastní kapacita nepatrná.

Měření impedance kondenzátoru

Připojíme-li měřený kondenzátor paralelně ke kondenzátoru Q-metru, tj. na svorky C_x , můžeme diferenční metodou měřit kapacity od 1 pF do maximálního rozsahu vestavěného kondenzátoru cca 500 pF. Do svorek L_x připojíme pomocnou cívku ze sady BP 3111, vybranou s přihlédnutím ke frekvenci, při které chceme měřit.

Nejprve nastavíme rezonanci s připojeným kondenzátorem a odečteme hodnoty C_2 a Q_2 . Po odpojení měřeného kondenzátoru uvedeme obvod do rezonance při nezměněné frekvenci zvýšením kapacity vestavěného kondenzátoru. Odečteme kapacitu C_1 a činitel jakosti Q_1 . Z naměřených hodnot vypočteme kapacitu C a náhradní paralelní odpór R_p podle vztahů

$$C = C_1 - C_2 \quad , \quad (22)$$

$$R_p = \frac{Q_1 Q_2}{Q_1 - Q_2} \cdot \frac{1}{\omega C_1} \quad . \quad (23)$$

Měření impedance rezistoru

Měřený prvek je možno připojit buď paralelně nebo sériově k cívce vybrané ze sady BP 3111 podle zvolené frekvence měření. Paralelní připojení je vhodné pro měření větších odporů, řádově hodnot 10^4 až $10^8 \Omega$, měříme-li při frekvenci 1 MHz. Při sériovém zapojení takto velkých odporů by byl činitel jakosti obvodu neměřitelně malý a rezonanci bychom nenašli.

Při paralelním zapojení se odpór připojí ke svorkám C_x , nalezne se rezonance a odečtaou hodnoty C_2 a Q_2 . Po odpojení rezistoru se při nezměněné frekvenci doladí otočným kondenzátorem Q-metru rezonance a odečtaou hodnoty C_1 a Q_1 . Odpor se vypočte ze vztahu

$$R = \frac{Q_1 Q_2}{Q_1 - Q_2} \cdot \frac{1}{\omega C_1} \quad . \quad (24)$$

Rezistor může mít kromě odporové složky též složku kapacitní nebo indukční. To záleží na znaménku změny kapacity. Je-li $C_1 > C_2$, převažuje kapacitní složka a parazitní kapacita rezistoru je rovna

$$C = C_1 - C_2 \quad . \quad (25)$$

Naměříme-li $C_1 < C_2$, převažuje indukční složka a náhradní paralelní indučnost je rovna

$$L = \frac{1}{\omega^2 (C - C_2)} \quad . \quad (26)$$

Pro malé odpory je větší činitel jakosti obvodu při sériovém zapojení rezistoru do obvodu. Je však nutno použít sériový držák, který je ve výbavě Q-metru. Nasuneme jej na zdířky Q-metru a do jeho svorek L připojíme zvolenou cívku, do svorek Z_x měřený rezistor. Nejprve se provede měření v zatlumeném stavu, tj. při uvolněném zkratovacím šroubu sériového držáku. Odečtou se hodnoty C_2 a Q_2 . Poté se zkratovacím šroubem vyřadí svorky Z_x , obvod se změnou kapacity vestavěného otočného kondenzátoru uvede opět do rezonance a odečtou se hodnoty C_1 a Q_1 . Pro výpočet odporu slouží vztah

$$R = \frac{\frac{C_1}{C_2} \cdot Q_1 - Q_2}{\frac{Q_1 \cdot Q_2}{\omega C_1}} \quad . \quad (27)$$

Literatura

- [1] Brož J. a kol.: Základy fyzikálních měření I, SPN, Praha 1983
odst. 4.4.4, čl. 4.4.6.4, 4.4.7.4, 4.4.8.2
- [2] Sedlák B., Bakule R.: Elektřina a magnetismus, SPN, Praha 1980
kap. 9

9. CHARAKTERISTIKY TERMISTORU

Pracovní úkol

Část A

1. Změřte teplotní závislost odporu termistoru v co největší části teplotního intervalu od 180 do 380 K.
2. Změřte statickou charakteristiku termistoru pro proudy do 25 mA.

Část B

3. Získané výsledky měření zpracujte pomocí programu, který máte u úlohy k dispozici.
4. Seznamte se s tímto programem. V referátu stručně popište, jaký matematický postup použil programátor ke stanovení tepelného odporu termistoru K a teploty okolí T_0 .
5. Na grafu 3, kresleném zapisovačem je zakreslena statická charakteristika (obr.1 ve skriptech). Podle jakého explicitního vztahu je počítána a které parametry termistoru jsou pro výpočet křivky využívány?